

1. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Бокс предназначен для концевой заделки, распределения и коммутации оптических кабелей (ОК), подключения оптических волокон (ОВ) к аппаратуре оптических систем передачи данных, а также для контроля характеристик ОК в процессе эксплуатации.

Конструкция бокса обеспечивает укладку оптического волокна и оптических питгейлов с радиусом 30 мм. Комплектование сменными вставками обеспечивает универсальность бокса для различных типов оптических розеток в стандартах SC, ST, FC, LC duplex.

1.2 Бокс имеет съемную крышку, пенального типа, сплайс-кассеты, крепеж ЦСЭ, кабельные зажимы, 2 кабельных ввода защищены резиновыми заглушками. Корпус и крышка выполнены из листовой стали толщиной 1,0 мм, с полимерным покрытием RAL7035. Крышка крепится винтами, для ограничения доступа предусмотрена возможность опломбирования.

1.3 Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях:

- температуре от плюс 5 до плюс 40°,
- относительной влажности 45-80%,
- атмосферном давлении 60,0-106,7 мПа (450-880 мм.рт.ст.)

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

2.1 Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки.

2.3 Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

2.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

2.5 После истечения гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.

2.6 **Внимание! Сохраняйте паспорт изделия в течение гарантийного срока!**

2.7 **Внимание! Производитель не несет ответственности за сохранность изделия с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.**

3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования. В части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ15150-69. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

4. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru, ИООО «ЦМО»

Паспорт



Бокс оптический настенный БОН-НП-16



ISO
9001

ИДПУ.301442.425 ПС

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Бокс оптический БОН-НП-16 соответствует техническим условиям
ТУ РБ 800008148.001-2003 и признан годным к эксплуатации

Представитель ОТК

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Упаковал

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи


год, месяц, число

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.



ЦМО РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: БОКС ОПТИЧЕСКИЙ БОН-НП-16


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

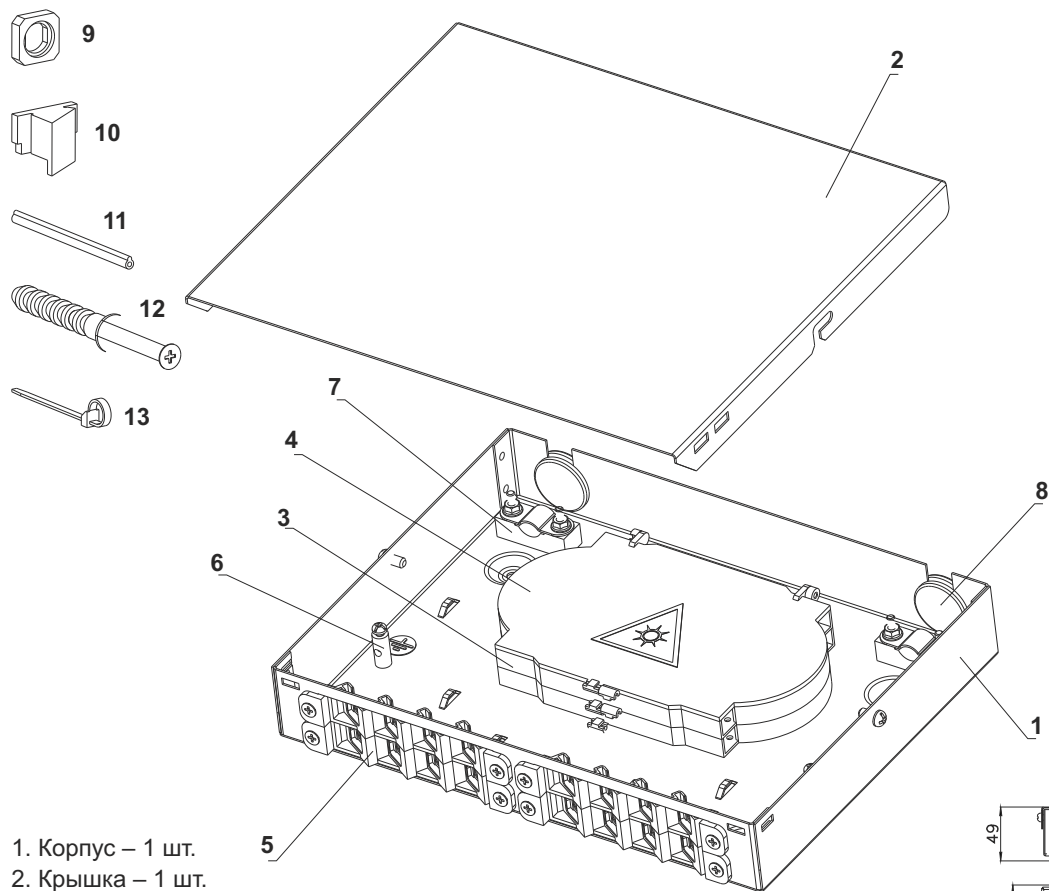


1. Корпус – 1 шт.
2. Крышка – 1 шт.
3. Откидная сплайс-кассета, емкостью 12ОВ – 2 шт.
4. Откидная защитная крышка – 1 шт.
5. Патч-панель для установки адаптеров типа SC/LC duplex, емкостью 4 порта – 4 шт.
6. Крепление ЦСЭ – 2 шт.
7. Кабельный зажим – 2 шт.
8. Кабельный ввод – 2 шт.
9. Сменная вставка для установки адаптеров типа FC/ST – 16 шт.
10. Заглушка гнезда адаптера – 8 шт.
11. Гильза КДЗС 6030 – 16 шт.
12. Дюбель 5x80 – 4 шт.
13. Стяжка CV100 – 6 шт.
14. Маркер кабеля – 1 шт.
15. Таблица кроссировки волокон – 1 шт.

МОНТАЖ БОКСА

Подготовьте оптический кабель. Снимите 1000-1500 мм оболочки кабеля. Оставьте 400-500 мм кевларовой обмотки, для фиксации кабеля в боксе.

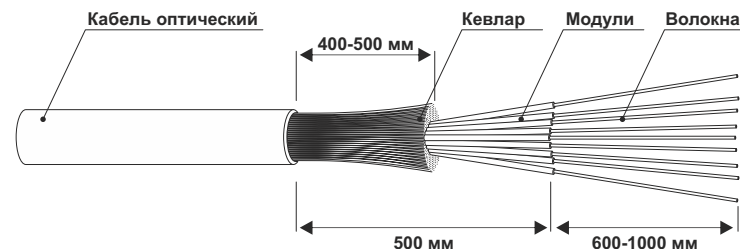

Проведите кабель внутрь бокса и зафиксируйте его в кабельных зажимах. Отрежьте излишки кевлара, силовой элемент кабеля зафиксируйте в креплении ЦСЭ. Демонтируйте патч-панели, удалив саморезы, фиксирующие их. Установите адаптеры типа FC или LC duplex непосредственно в гнезда патч-панели. Для установки адаптеров типа FC или ST в гнезда патч-панели установите сменную вставку. В незадействованные гнезда установите заглушки. Произведите установку патч-панели. Пронумеруйте питгейлы при помощи маркеров. Проведите работы по сварке оптического кабеля используя для защиты мест сварки гильзы КДЗС 6030. Установите питгейлы в оптические адаптеры. Уложите запас кабеля и зафиксируйте сплайсы в кассете.

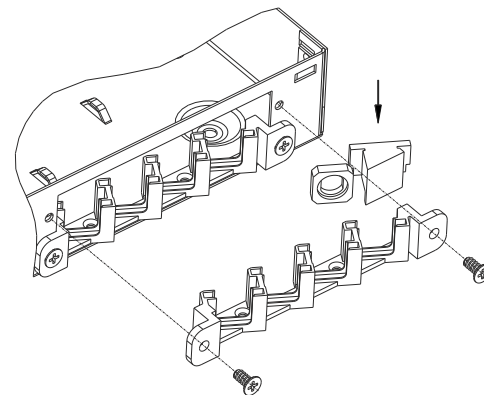

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Масса изделия: 1,5 кг

